



Rapporterade olyckor och tillbud vid transport av Farligt gods under 2024

Här listas de olyckor och tillbud som inträffat i samband med lastning, lossning eller transport av farligt gods på väg och järnväg. Totalt har 12 händelser 14 händelser på väg och inga händelser på järnväg rapporterats under 2024 av verksamhetsutövare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Under transport

Nr	Händelsedatum	UN-nr	Händelse och orsak	Vidtagna och planerade åtgärder
1140	2024-01-08	3265	En IBC-behållare föll från lastbil på grund av is och bristande lastsäkring. Inga personskador uppstod, men vid återlastning började behållaren läcka. Räddningstjänsten larmades och området spärrades av. 800 liter läckte ut.	Personal har fått ADR- och lastsäkringsutbildning. Beställaren förbättrar bokningssystemet för att visa fullständig godsdeklaration. Saneringen krävde kemdykare och orsakade omhändertagande av cirka 4,5 m ³ farligt avfall.
1146	2024-02-26	3264	Under färd öppnades en sidodörr och 26 dunkar med frätande vätska föll ut. Föraren märkte inte händelsen förrän efter ankomst. Räddningstjänsten tillkallades, spill sanerades och behållare omhändertogs. Olyckan kopplas till att dörren senast öppnades vid en kontroll tidigare samma kväll.	Extra fokus läggs på lastsäkring och kontroll av öppningsbara sidor i kommande utbildningar. Uppmaning att gods inte placeras mot öppningsbar sida.
1149	2024-02-26	3264	Förare som transporterar farligt gods upptäcker under färd att släpvagnens sidodörr är öppen och stannar på motorvägen för att stänga den. Vid parkering märker han att gods saknas. Räddningstjänst larmades av okänd person.	Föraren ska bli noggrannare med lastsäkring och dörrkontroller. Utbildningar förstärker detta, fler åtgärder införs för att hindra godsfall, och en tydlig kontaktlista upprättas för liknande händelser.
1163	2024-06-27	3082	Föraren var på väg att lossa ADR-avfall och sökte plats för nattvila. Körde in på en smal grusväg, mötte ett fordon, kom för långt åt höger vilket gjorde att vägkanten gav vika. Skvalp i tanken förvärrade situationen och ekipaget välte i diket. Ingen personskada eller spill uppstod, endast skador på fordonet.	Ledningen kräver bättre färdplanering och inför vägatlas eller uppdaterad GPS för säkrare transporter.
1164	2024-07-02	2794	Vid kontroll upptäcktes läckage från ett vält blysyrbatteri i en trailer. Räddningstjänsten neutraliserade spillet och ställde batteriet på plats. Trailern returnerades till avsändaren för kontroll efter att föraren förstärkt lastsäkringen.	Avsändaren utreder varför lastsäkringsrutiner för batterier inte följdes och återkopplar efter semestern. Föraren har informerats om att alltid kontrollera lastsäkring, även när den utförts av annan part.

Nr	Händelsedatum	UN-nr	Händelse och orsak	Vidtagna och planerade åtgärder
1167	2024-07-10	1202	Felkoppling vid lastflytt gav dieselläckage (50 l), sanerat. Missad slangkontroll gav nytt läckage (10 l) som antände vid inbromsning. Branden släcktes, ingen personskada, endast fordonsskador.	Förarna släckte branden med fordonets släcksystem innan räddningstjänsten kom. Alla förare informeras om att alltid kontrollera gasåtervinningsslangen efter överspolning.
1169	2024-08-03	1202	Lastbilens däck exploderade på höger boggiedäck. Fordonet vek åt vänster genom mitträcket och vidare ner i diket. Där rullade bilen och släpet ner i diket. Läckage av ca 300 l från bränsletanken. Avstängning av väg mer än 24 h.	Inga nya åtgärder. Företaget fortsätter att ha bra koll på sina fordon och kontrollerar däckerna regelbundet.
1171	2024-08-20	1202	En lastbil framfördes på en mindre väg när släpvagnen kom utanför asfaltskanten och hamnade i diket. Släpet tippade och lastbilen välte på vägen. Föraren skadades inte, cirka 2 700 liter diesel läckte ut i diket	Samtal med föraren samt genomgång av rutiner. Inget förarfel kan hittas efter genomgång med föraren.
1172	2024-08-08	1202	Föraren kom av okänd anledning för nära höger kant och skar ner i diket och välte. Fordonet tömt och bärgat.	Fortsatt kontinuerlig utbildning och information
1229	2024-05-14	1202,1203	Föraren kommer för nära vägrenen med ett av däckerna på släpet vilket gör att vägen ger vika och åker ner i diket. Tömning av tank och bärgning av fordon.	Aktuell vägsträcka ska i fortsättningen inte användas för transport. Prioritera att utföra alla transporter på så stort vägnät som är praktiskt möjligt.
1230	2024-04-07	3082	Profil trycktes in i fat som fick stickskada.	Rutinerna följdes och skadorna begränsades. Information kommer att lämnas om vikten av att skydda gods mot stickskador.

Lastning/lossning

Nr	Händelsedatum	UN-nr	Händelse och orsak	Vidtagna och planerade åtgärder
1142	2024-02-03	1495	Läckage (50 l) upptäcktes på terminal på grund av en reva i storsäck som pressats mot sidostolpe under färd. Skadan tätades temporärt, nytt emballage beställdes och återställning utfördes av terminalpersonal.	Spännband ska kontrolleras och efterdras under resan och vid inlämning till hamn. Åkeriet påminns om kontroll av all utrustning före lastning. Möjlighet till ersättningsemballage vid kundens lokaler utreds.