



# Rapporterade olyckor och tillbud vid transport av Farligt gods under 2025

Här listas de olyckor och tillbud som inträffat i samband med lastning, lossning eller transport av farligt gods på väg och järnväg. Totalt har 14 händelser på väg och inga händelser på järnväg rapporterats under 2025 av verksamhetsutövare till Myndigheten för civilt försvar.

## Under transport

| Nr   | Händelsedatum | UN-nr | Händelse och orsak                                                                                                                                                                                                               | Vidtagna och planerade åtgärder                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1193 | 2025-01-09    | 1965  | Vid möte med plogbil kom fordonet för nära varpå släpet skar i plogkanten och kördes av vägen. Vägen stängdes i båda riktningar i cirka 18 timmar. Inget läckage konstaterades.                                                  | Möten med förare har hållits och intern information har delgivits för att förebygga liknande händelser.                                                                                                                               |
| 1196 | 2025-02-20    | 1203  | Färden avbröts på grund av halka och ekipaget ställdes i en parkeringsficka. När fordonet stod still gled släpet åt höger och välte i diket, medan dragbilen stod kvar på vägen. Sanering gjordes och släpet tömdes och bärgades | Vid underkylt regn ska åkeriets fordon inte framföras.                                                                                                                                                                                |
| 1216 | 2025-06-16    | 1942  | Däckproblem upptäcktes och fordonet stannades på en grusväg. Rök och värme vid navet släcktes med brandsläckare innan räddningstjänst anlände. MEMU-enheten bärgades därefter till verkstad för byte av nav och fälgar.          | Personal ska påminnas om att efterdra hjulmuttrar på samtliga fordon. Ett möte om trafiksäkerhet hålls och återkommande kontroller införs vid månadsservice. Visuella kontrollpilar implementeras för snabb upptäckt av lösa muttrar. |
| 1218 | 2025-07-30    | 1202  | En älg sprang upp på vägbanan, inbromsning skedde och släpet drogs ut i vägkanten som gav vika. Släpet välte och drog med sig lastbilen, inget läckage uppstod.                                                                  | Fordonet blockerade vägen och trafiken leddes om medan vägkanten reparerades.                                                                                                                                                         |

| Nr   | Händelsedatum | UN-nr     | Händelse och orsak                                                                                                                                                                                                                          | Vidtagna och planerade åtgärder                                                                                                                          |
|------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1225 | 2025-10-08    | 1202,1203 | Under färd korsade vilt vägen, vilket tvingade föraren att väja mot mjuk vägkant. Släpet sjönk ner och välte, medan dragbilen stod kvar. Omlastning till annat fordon skedde dagen efter.                                                   | Svårt att undvika att vilt dyker upp, fordonen är utrustade med god belysning.                                                                           |
| 1227 | 2025-09-09    | 1202,1203 | En stillastående lastbil stod delvis i körfältet, vilket ledde till kollision vid undanmanöver för en personbil. Brand i motorutrymmet släcktes snabbt av räddningstjänsten. Därefter genomfördes tömning av tank och bärgning av fordonet. | Digitalt möte hålls med personal för att betona säkerhetsprioritering. Rutiner för lastplanering uppdateras och säkerhetstänkande för förare poängteras. |
| 1241 | 2025-12-09    | 2426      | En frontalkrock skedde när en mötande lastbil väjde för en ren, fick sladd och fördes in i fel körfält, varpå fordonet kolliderade med släpet.                                                                                              | -                                                                                                                                                        |
| 1243 | 2025-12-03    | 1202      | Vid väderomslag med halka gled ekipaget och släpet lämnade vägbanan och tippade medan lastbilen blev stående upprätt. Cirka 9 m <sup>3</sup> diesel läckte ut.                                                                              | Händelsen bedömdes som en väderincident. Ansvariga informeras om uppmärksamhet vid liknande förhållanden.                                                |

## Lastning/lossning

| Nr   | Händelsedatum | UN-nr | Händelse och orsak                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vidtagna och planerade åtgärder                                                                                                                                                                 |
|------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1194 | 2025-02-18    | 1789  | Företaget bytte från svavelsyra till saltsyra och installerade skrubber och säkerhetsventil för att minska utsläpp. Vid lossning uppstod en spricka i lagringstankens topp, troligen på grund av ökat mottryck från det nya systemet.                                                    | Tanken bedöms hållfast och lagas. En ledning ska öppnas till atmosfär för att förhindra övertryck, vilket innebär mindre utsläpp av saltsyraångor vid lossning                                  |
| 1195 | 2025-02-17    | 3266  | Vid omlastning på en terminal skadades en IBC-behållare med truckgafflar, vilket orsakade läckage. Det skadade emballaget flyttades till uppsamlingskärra och cirka 600 liter samlades upp.                                                                                              | Räddningstjänst tillkallades och berörd person undersöktes men återgick i tjänst samma eftermiddag. Utredningen fortlöper.                                                                      |
| 1215 | 2025-07-09    | 3291  | En stickskada orsakades vid hantering av smittförande avfall på grund av felaktig förpackning och övervikt. Medarbetaren vårdades, prover togs och hepatit B-vaccin gavs.                                                                                                                | Hämtning stoppas tills packnings- och viktkrav följs. Skär- och stickhandskar införs och kunder informeras om korrekt förpackning.                                                              |
| 1226 | 2025-10-24    | 3291  | Föraren trodde att godset var lastsäkrat, men ett mellanrum mellan pallar och bristande inplastning gjorde lasten instabil. Stress och tidspress vid lastplatsen bidrog till bristande lastsäkring.                                                                                      | Genomgång har hållits om vikten av lastsäkring. Avsändaren ska utredas för stöd vid lastning och emballering. Plastlådor ska säkras med krympfilm.                                              |
| 1228 | 2025-06-16    | 2582  | Slang kopplades för bottenankning och ventiler öppnades. Vid pumpning upptäcktes att luftningsventilen stod öppen och stängdes inom cirka 30 sekunder. Sanering gjord.                                                                                                                   | Önskemål om att invallning byggs på platsen för att förhindra framtida spill att rinna ut på intilliggande väg.                                                                                 |
| 1240 | 2025-11-14    | 3257  | Lastning gjordes enligt rutin. Efter cirka 30 min upptäcktes läckage från bottenventilen och ventilen stängdes omedelbart. Brunnstätning monterades och spill samlades upp i fibertrummor. Ventilerna kunde inte tätas, fordonet flyttades till hårdgjord yta för uppsamling av spillet. | Lastning utan eluppvärmda ventiler nekas tills ombyggnation genomförs. Funktionskontroll ska utföras på ventiler före ankomst. Lossningsinstruktioner uppdateras för korrekt stängningsordning. |